

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 01BE82A6-0584-4174-B155-F5AD73AEC734

FAHRZEUG

MARKE: Volkswagen
MODELL: Multivan e-Hybrid - 13,0 kWh

KILOMETERSTAND: 63.999 km
FIN: WV2ZZZSTZNH001505
DATUM UND UHRZEIT:
11.09.26, 10:53

DURCHGEFÜHRT VON: Autohaus Sand
am Main, Gelder & Sorg GmbH

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

89,8 %

ENERGIE

9kWh | 10kWh




WLTP-REICHWEITE

39km | 43km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

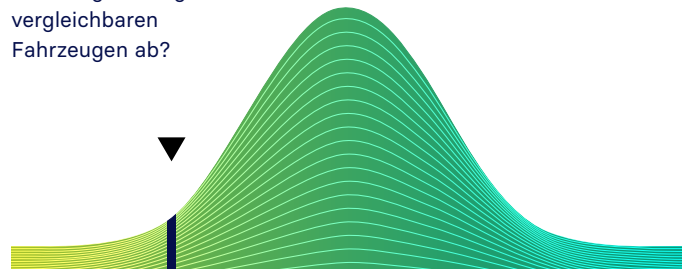

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	11,7kWh	9,3kWh	8,5kWh
Neu:	13,0kWh	10,4kWh	9,5kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	39km	27km
Neu:	43km	30km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 10:53:10

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	98%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	89%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	21,0°C	23,0°C	2,0°C	✓
Zellenspannung	4,054V	4,063V	9mV	✓
Batteriespannung	389,7V			
Durchschn. Stromstärke	-8,4A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.060	4.061	4.061	4.061	4.060	4.060	4.061	4.061	4.063	4.063	4.063	4.058	4.059	4.061	4.063	4.062	4.061	4.062	4.061	4.061
21 - 40	4.062	4.060	4.061	4.060	4.059	4.060	4.059	4.060	4.058	4.059	4.057	4.059	4.059	4.059	4.059	4.061	4.056	4.060	4.061	4.060
41 - 60	4.061	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.057	4.060	4.060	4.059	4.059	4.060	4.060	4.059	4.061	4.060	4.060	4.059	4.060	4.061
61 - 80	4.060	4.059	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.056	4.058	4.058	4.060	4.061	4.054	4.058	4.060	4.060	4.060	4.062
81 - 96	4.061	4.063	4.063	4.061	4.061	4.061	4.061	4.063	4.061	4.062	4.063	4.062	4.060	4.061	4.060	4.061	/	/	/	/

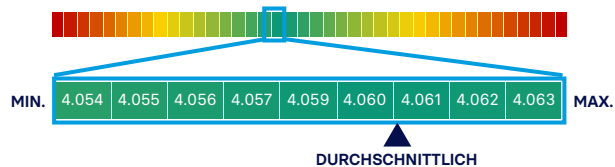

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.