

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATSNUMMER: CCE9F7F5-DDBE-41FD-B4FA-6623F407A884

FAHRZEUG

MARKE: Volkswagen
MODELL: ID7 - 77 kWh

KILOMETERSTAND: 75.233 km
FIN: WVWZZZED9RE500848
DATUM UND UHRZEIT:
09.10.26, 07:58

DURCHGEFÜHRT VON: Avemo Gruppe -
Autohaus Marnet GmbH & Co. KG - Bad
Nauheim

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

94,7 %

ENERGIE

76kWh | 80kWh




WLTP-REICHWEITE

585km | 618km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

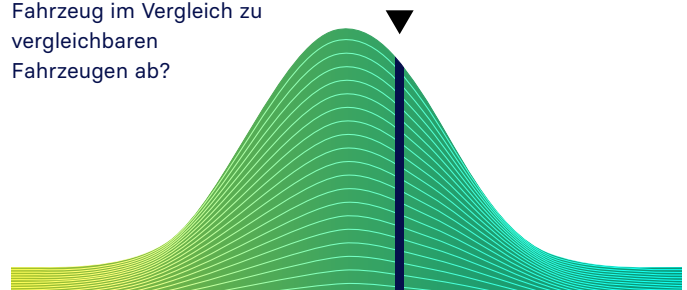

unterdurchschnittlich

durchschnittlich

überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS) ✓

Batteriesensor ✓

Batteriemesswerte ✓

Batteriezellspannungen ✓

Fahrzeugkommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

AUSGEZEICHNETER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in ausgezeichnetem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	77,6kWh	75,7kWh	72,9kWh
Neu:	82,0kWh	80,0kWh	77,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	420-585km	397km	402km
Neu:	444-618km	420km	425km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden. 07:57:59

FLASH Test gestartet.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	9%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	97%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	11,4°C	11,9°C	0,5°C	✓
Zellspannung	3,504V	3,510V	6mV	✓
Packspannung	336,7V			
Durchschn. Stromstärke	-2,9A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.509	3.507	3.509	3.509	3.510	3.508	3.509	3.509	3.508	3.508	3.508	3.508	3.509	3.507	3.508	3.508	3.510	3.510	3.508	3.507
21 - 40	3.510	3.509	3.510	3.507	3.508	3.509	3.506	3.507	3.508	3.508	3.509	3.508	3.510	3.509	3.508	3.507	3.508	3.508	3.509	3.507
41 - 60	3.508	3.508	3.509	3.508	3.509	3.510	3.509	3.509	3.506	3.507	3.506	3.506	3.507	3.506	3.505	3.507	3.507	3.507	3.504	3.507
61 - 80	3.505	3.507	3.507	3.507	3.508	3.507	3.506	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507	3.506	3.506	3.505	3.507	3.506	3.507	3.508	3.506
81 - 96	3.508	3.506	3.507	3.508	3.508	3.508	3.509	3.508	3.506	3.507	3.506	3.507	3.507	3.505	3.507	3.506	/	/	/	/

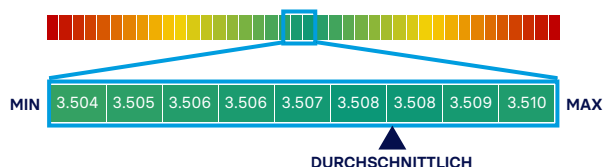

*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.